

Puss på isolasjon - erfaringar

SINTEF Byggforsk har sidan fasadesystem med puss på varmeisolasjon vart introdusert for norsk byggenæring, utført skadebefaringar og funksjonsprøvingar av slike system. Vi har gjennomgått alle rapportane frå dei siste 25 åra. Studien viser at utfordringane ligg i detaljane. Dei omfattande problema dei har hatt i Sverige med muggvekst, ser vi ikkje i SINTEF sitt Byggskadearkiv.

Tore Kvande

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Noralf Bakken

SINTEF Byggforsk

Puss på isolasjon er ein type utvendig kledning der varmeisolasjonssplater blir kleba og plugga til ein bærande bakvegg av betong, murverk eller bindingsverk, før puss blir påført direkte på isolasjonen. Slike fasadesystem blir mykje nytta også i Norge. Rett utført er det ein veleigna klednings- og isolasjonsmetode, men systemet er lite robust, og mindre feil gjer at det lett oppstår skadar.

Vår erfarringsstudie omfattar gjennomgang av 61 skadesaker i SINTEF sitt Byggskadearkiv knytta til puss på isolasjon i perioden 1993–2017. I same periode har vi gjennomført akselerert kunstig klimaaldring av 30 ulike slike fasadesystem.

Dei fleste skadesakene SINTEF har granska, har vore samansette med fleire skadeårsaker. Svake løysingar og/eller utilfredsstillande utføring viser seg ved at fleire forhold sviktar samtidig. Dette er også erfaringa frå den akselererte aldringsprøvinga.

Utfordrande beslag og avslutningsdetaljar

Manglar knytta til beslag mot nedbør toppar klart byggskadestatistiken til SINTEF. Det kan vere manglar med sjølv utforminga og/eller utføringa av gesims-, horizontal-, parapet- og sålbensbeslag, og ikkje minst manglar med avsluttinga av pussystemet mot beslaget. Vår gjennomgang viser at beslag mot nedbør ofte ikkje er tilpassa fasadesystemet, men blir løyst for kvart enkelt prosjekt.

Dei mest sårbara punkta for eit fasadesystem er kantane/hjørna. Det er viktig å bruke hjørneprofil og sokkelbeslag/startlist som samvirkar godt med pussens og gir redusert risiko for oppsprekking. Vår erfaring viser at i tillegg til pussens fort kan bli påført for tynt over slike profil. Systemleverandøren sine anvisningar om pusstukkelse må følgjast.

Armeringsproblem

Feil plassering av armeringsnett eller for lite armering er ein annan typisk gjengangar. Skadane skul-




Små manglar blir fort avslørt og får store konsekvensar når vårpåkjenninga er stor. Avslutting mot sokkel er eit ekstra sårbart punkt.
Foto: Tore Kvande.

dast som oftast at armeringa er lagt heilt inntil varmeisolasjonen, eller at nettet er lagt i «bølgjer» slik at det punktvis ligg inntil isolasjonen og langt ute i pussjiktet. Det er også vanleg at armeringsnettet er lagt med for liten overlapp i skøyter. For lite armering er mest vanleg ved utsparingar, der det skal leggast inn ekstra armering, og mot pusskantar kor armeringa ikkje er plassert langt nok ut mot kanten.

Teknisk godkjening

Vår erfaring viser at det er viktig at delmateriala i fasadesystem med puss på isolasjon ikkje blir sett saman vilkårlig. Ein må i staden bruke etablerte system der alle komponentane passar saman. I tillegg må ein følge arbeidsskildringa frå systemleverandøren. Vi anbefaler sterkt at system med Teknisk Godkjening blir valt. Slike system har, mellom anna gjennom den akselererte klimaaldringa, dokumentert godt samvirke mellom delkomponentane.

Gjennomgangen av skadesaker viser at fasadesystem med puss på isolasjon er spesielt utsatt på stadar med stor slagregn påkjenning. Grunnen er at pussjiktet i slike system må ivareta både regn- og vindtettininga (ettrinnstetting). Konsekvensane av riss og andre svakheiter i pussens blir derfor lett store. På stader med stor slagregn påkjenning er

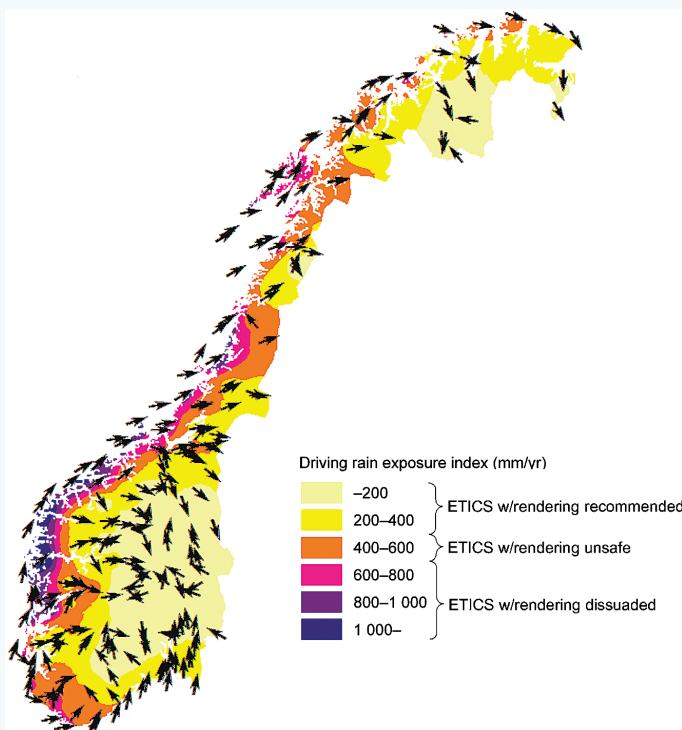

På stadar med stor slagregn påkjenning er puss på lufta kledning eit trygare alternativ.
Illustrasjon: SFI Klima 2050/SINTEF Byggforsk.

puss på lufta kledning med puss-berar av fuktbestandige bygningsplater eit godt alternativ. Denne løysinga gir ein fugefri, pussa fasade, samtidig som løysninga følger prinsippet om tottrinnstetting (skilt regnskjerm og vindtetning).

Referanse

Kvande, T, Bakken, N, Bergheim, E & Thue, J.V: Durability of ETICS with Rendering in Norway—Experimental and Field Investigations. Buildings 2018, Vol 8(7), p. 93;